

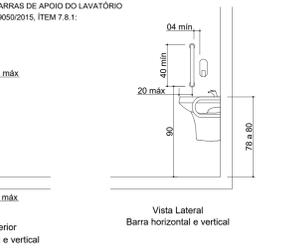
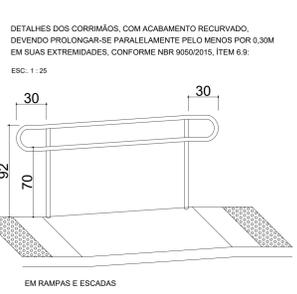


A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA SUPERFÍCIE DEVE SER DE ATÉ 2% PARA PISOS INTERNOS E ATÉ 3% PARA PISOS EXTERNOS. A INCLINAÇÃO LONGITUDINAL DA SUPERFÍCIE DEVE SER INFERIOR 5%. CONFORME NBR 9050/2015, ITEM 6.3.3

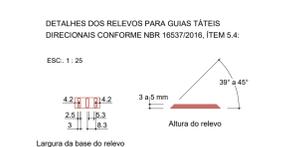

LEGENDA:
 ■ PAREDE EXISTENTE
 ■ PAREDE A SER EDIFICADA
 ■ PAREDE A SER RETIRADA

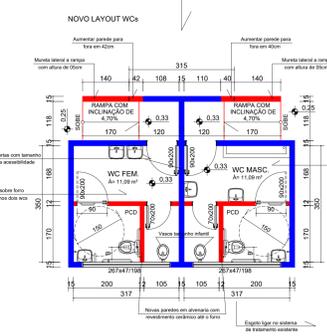


BLOCO 1


BLOCO 2
 PAVIMENTO SUPERIOR

BLOCO 2
 PAVIMENTO INFERIOR


DETALHES ACESSIBILIDADE
 ESCALA: 1:25

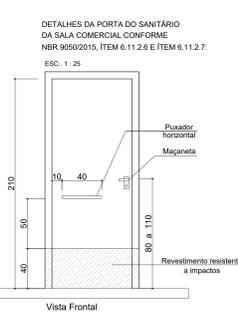


BACIA COM CAIXA ACOPLADA COM BARRAS DE APOIO AO FUNDO E A 90° NA PAREDE LATERAL CONFORME NBR 9050/2015, ITEM 7.7.2.3.3.

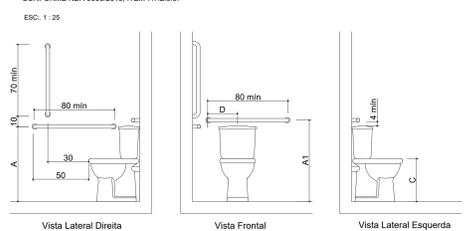

DETALHAMENTO DAS BARRAS DE APOIO CONFORME NBR 9050/2015, ITEM 7.6.3 ANEXO C.

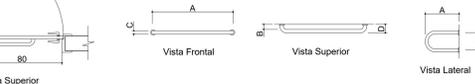

DETALHAMENTO DA BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO CONFORME NBR 9050/2015, ITEM 7.8.1 E ANEXO C.

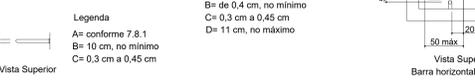

PLANTA BAIXA - Área a ser Reformada
 877,37 m²
 ESCALA: 1:75

Legenda

Cotas	Adulto cm	Infantil cm
A	75	60
A1	89	72
B	40	25
C	46	38
D	30	15

Legenda

A= de 40 cm a 80 cm
B= de 0,4 cm, no mínimo
C= 0,3 cm a 0,45 cm
D= 11 cm, no máximo

RICARDO DE MARCO
 ARQUITETO E URBANISTA

PROJETO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PARA SALAS DE AULA NO CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO

ENDEREÇO:
 RUA ELOI LUIZ DADAN, Nº 815, BAIRRO BELA VISTA, MARAVILHA - SC

PROPRIETÁRIO:
 Município de Maravilha

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 Ricardo de Marco

DESENHISTA:
 Ricardo de Marco

ESCALA:
 Indicada

DATA:
 Janeiro/2019

CONTÉUDO:
 PLANTA BAIXA - ÁREA A SER REFORMADA - DETALHAMENTOS

FRANQUIA:
 02/05

ÁREAS:
 Á. Total 877,37 m²

CAUSCA 109666-7
 FONE: (49) 9 9955-7456
 AV. SETE DE SETEMBRO, 333, CENTRO, MARAVILHA-SC, 89874-000